

DEKRA CZ a.s.

Tůrkova 1001, 149 00 Praha 4
IČ: 49240188, Zapsaná u Městského soudu v Praze, Oddíl B, vložka 1967



ÚDAJE O VOZIDLE

RZ:	9AE5764	VIN:	VAVWS1339D477640
Model vozidla:	Schwarzmüller	Provedení:	SPA 3/E
Zdvihový objem (ccm):	0	Maximální výkon (kW):	0
Druh paliva:	Neuvádí se	Barva:	Modrá
Převodovka:	Neuvádí se	Počet dveří:	2
Datum první registrace:	2022-05-30	Platnost tech. kont. do:	2024-07-00
Stav tachometru:	Nelze stanovit	Servisní knížka k dispozici:	Ne
Stav oleje:	Neuvádí se	Chladicí kapalina:	Neuvádí se

PNEUMATIKY

Pneu na vozidle

	Značka pneu	Rozměr pneu	Druh pneu	Vzorek pneu (mm)
1. Náprava přední 1. Pneu levá	Bridgestone	385/65r22.5	Smíšené	2
1. Náprava přední 1. Pneu pravá	Bridgestone	385/65r22.5	Smíšené	2
1. Náprava zadní 1. Pneu levá	Goodyear	385/65r22.5	Smíšené	0
1. Náprava zadní 1. Pneu pravá	X	385/65r22.5	Smíšené	0
2. Náprava zadní 1. Pneu levá	Dunlop	385/65r22.5	Smíšené	13
2. Náprava zadní 1. Pneu pravá	X	385/65r22.5	Smíšené	0
Disky první sady pneumatik	Ocel			

Pneu rez.

Bez

Obvyklá cena vozidla v aktuálním stavu

Uvedená obvyklá cena je vztažena ke dni prohlídky vozidla, je prodejní cenou ve smyslu její definice, tzn., že představuje cenu, kterou lze za předmět prodeje dosáhnout v rozhodné době a místě prodeje a je stanovena s přihlédnutím k charakteru provozu vozidla, stáří vozidla, technickému stavu, výše uvedenému poškození a proběhu vozidla, zvláštnímu vybavení, jakož i k dalším cenotvorným faktorům a lokální situaci na trhu s ojetými vozidly.

Obvyklá cena

480 000,00

Ceny jsou uvedeny včetně DPH v měně Kč (CZK)

Pořadí ocenění: 1 , Datum ocenění: 2024-11-07

POZNÁMKA

Vozidlo špatně přístupné a zkřížené, nelze otevřít nákladový prostor - omezena možnost prohlídky

Datum ukončení:

2024-11-07

Datum tisku: 2024-11-11



Podpis



DEKRA expert Jiří Špála

SEZNAM POŠKOZENÍ

P.č.	Poškozený díl	Druh poškození	Způsob opravy
Exteriér (vnější prostor)			
1	P bok plachty	Prasklina	Opravit
2	Pneumatika PP kola	Opotřebení	Vyměnit
3	2. Náprava	Nekompletní	Doplnit/dodat
4	Pneumatika PZ kola	Chybí	Doplnit/dodat
5	Disk PZ kola	Chybí	Doplnit/dodat
6	Pneumatika PZ kola	Prasklina	Vyměnit
7	Koncové světlo pravé	Prasklina	Vyměnit
8	Zadní nárazník	Deformace	Vyměnit
9	Zadní čelo	Deformace	Opravit
10	Zadní světlomet	Prasklina	Vyměnit
11	Dveře zadní nákladové P křídlo	Deformace	Opravit
12	Zadní doraz	Prasklina	Vyměnit
13	Pneumatika LZ kola	Prasklina	Vyměnit
14	Pneumatika LP kola	Opotřebení	Vyměnit
15	P bok plachty	Prasklina	Opravit
Ostatní			
16	Celková plocha karoserie	Polepy	Odstranit
17	STK - platnost	Chybí	Doplnit/dodat

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE




Pohled zepředu zleva



Pohled zezadu zprava

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE

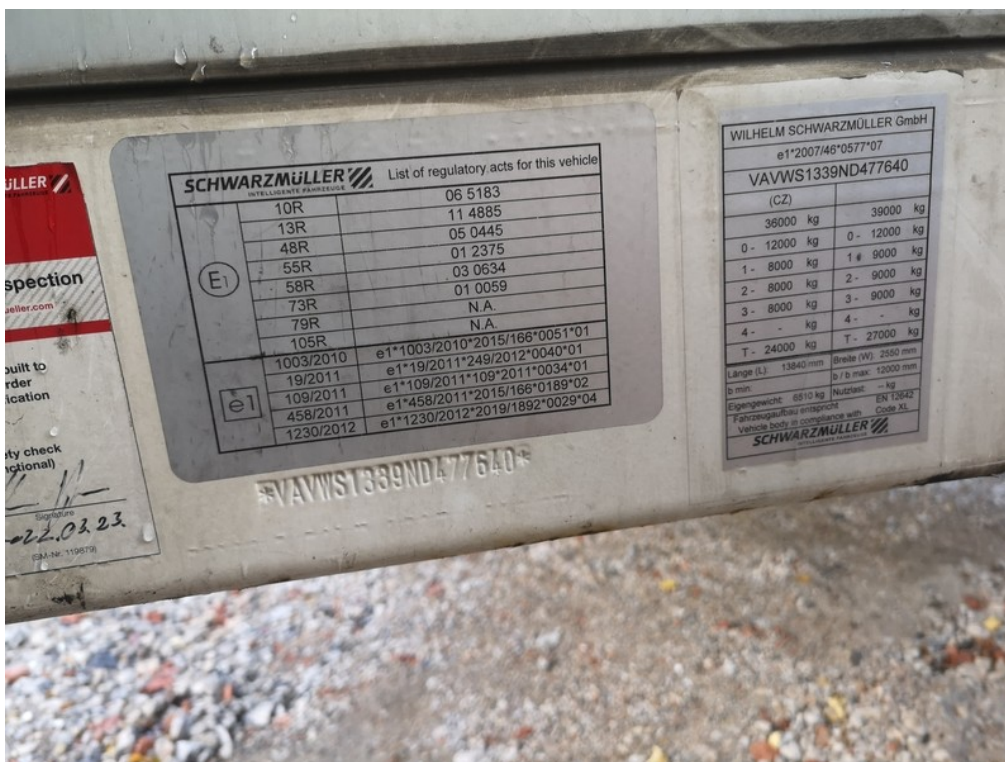

VIN / výrobní štítek



Zavazadlový prostor

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Technická kontrola

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



1 P bok plachty - Prasklina

Umístění:
Způsob opravy:

Exteriér (vnější prostor)
Opravit

Poznámka:



2 Pneumatika PP kola - Opotřebení

Umístění:
Způsob opravy:

Exteriér (vnější prostor)
Vyměnit

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



3 2. Náprava - Nekompletní
Umístění:
Způsob opravy:

Exteriér (vnější prostor)
Doplnit/dodat

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 3

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



4 Pneumatika PZ kola - Chybí

Umístění:
Způsob opravy:

Exteriér (vnější prostor)
Doplnit/dodat

Poznámka:



5 Disk PZ kola - Chybí

Umístění:
Způsob opravy:

Exteriér (vnější prostor)
Doplnit/dodat

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



6 Pneumatika PZ kola - Prasklina

Umístění:
Způsob opravy:

Exteriér (vnější prostor)
Vyměnit

Poznámka:



7 Koncové světlo pravé - Prasklina

Umístění:
Způsob opravy:

Exteriér (vnější prostor)
Vyměnit

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



8 Zadní nárazník - Deformace

Umístění:
Způsob opravy:

Exteriér (vnější prostor)
Vyměnit

Poznámka:



9 Zadní čelo - Deformace

Umístění:
Způsob opravy:

Exteriér (vnější prostor)
Opravit

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



10 Zadní světlomet - Prasklina
Umístění:
Způsob opravy:

Exteriér (vnější prostor)
Vyměnit

Poznámka:



11 Dveře zadní nákladové P křídlo - Deformace
Umístění:
Způsob opravy:

Exteriér (vnější prostor)
Opravit

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 11



12 Zadní doraz - Prasklina
Umístění:
Způsob opravy:

Exteriér (vnější prostor)
Vyměnit

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



13 Pneumatika LZ kola - Prasklina

Umístění:
Způsob opravy:

Exteriér (vnější prostor)
Vyměnit

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 13

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



14 Pneumatika LP kola - Opotřebení

Umístění:
Způsob opravy:

Exteriér (vnější prostor)
Vyměnit

Poznámka:



15 P bok plachty - Prasklina

Umístění:
Způsob opravy:

Exteriér (vnější prostor)
Opravit

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



16 Celková plocha karoserie - Polepy
Umístění: Ostatní
Způsob opravy: Odstranit

Poznámka:



17 STK - platnost - Chybí
Umístění: Ostatní
Způsob opravy: Doplnit/dodat

Poznámka: